Programmation IPC



Débrancher le câble 3226 3 du port A et éteindre l'IPC

A la remise sous tension les deux leds vertes de l'IPC doivent clignoter régulièrement environ 1 par seconde

Puis faire un CLEAR CONFIG

Les IPC permettent de gérer les entrées cellules, scanner, arcnet, générateurs d'impulsions, alimentent en 24 volts les IOC et commandent les différents moteurs et vérins.

Le bon fonctionnement est signalé par le <u>clignotement relativement lent des leds vertes</u> (environ une par seconde) placées en façade à gauche sous l'écran LCD.

Si elles <u>clignotent</u> plus rapidement cela serait du à **un problème de software**.

<u>Pas de clignotement</u> et d'illumination alors l'alimentation est hors service.

Absence ou faible illumination d'une ou des leds rouge à droite sous l'interrupteur, défaut d'alimentation en 24 volts. Dans ce cas l'IPC peut sembler fonctionner correctement, par contre l'accès au menu de celui ci est impossible et si on utilise la sortie alimentation 24 V pour un autre appareil (ex IOC) on pourra constater des dysfonctionnement aléatoire.

CONFIGURATION D'UN IPC

A l'aide d'un ordinateur et des programmes NEW_BL, TRADOS et 220, il est possible de configurer un IPC. Se munir d'un câble n° 3226 3.00 et d'effectuer la liaison entre un port série du PC et le port série « A » de l'IPC. (ne brancher la prise ARCNET que si l'adresse de l'IPC est entrée en mémoire) ex : Data Arc ID 073 (49h) hexa

Nous avons sur disque dur les programmes les fichiers software et les fichiers configuration. Soit pour les fichiers software

> BAS40020.HCOMMUN TOUTES STATIONS SSW40025.ISTATION MAGASIN

Pour les fichiers configuration spécifique a l'agence

M1M4.CFG M5M8.CFG EK_V1.CFG

Chargement du software de base :

Il faut tout d'abord <u>éteindre</u> l'IPC

Puis appuyer sur la touche <u>« Funct »</u> et allumer simultanément. Attendre <u>3 à 4 secondes</u> tout en tenant la touche enfoncer. Sous commande MS DOS nous avons sur disque dur les programmes **new_bl**, **trados**, **220** et les fichiers software plus les fichiers configuration accessible par raccourci « MS-DOS CONFIG IPC »

Taper : new_bl et valider.

Quand le PC donne la main taper la commande « i com1 » pour spécifier que l'on utilise le port 1 ou « i com2 » si l'on utilise le port 2.

Si le message initialisation complète apparaît nous pouvons continuer.

Taper la commande **D** pour afficher à l'écran le contenu software de l'IPC.

Pour effacer un fichier on utilise la commande DEL toujours sous new_bl soit par exemple <u>del BAS40020.HEX</u>

Commande du programme new_bl

I	Sélection du port utilisé	ex : I COM1 ou I COM2
D	Affichage du contenu sof ex : D	
Q	Quitter avec chargement ex : Q	
LN	Quitter sans chargement ex : LN	
PR	Chargement d'un module dex : PR filename.extension	
RFL	Chargement d'un module dex : RFL adresse début et fin Filename.extension (à relever avec la commande D)	
DEL	Effacer un module software	ex : DEL filename.extension

Pour sortir sans changement : <u>LN</u>

Pour sortir avec changement : Q

Pour valider les changements modules il y aura lieu de quitter le programme new_bl avec la commande <u>Q</u>. <u>ETEINDRE L'IPC ET RALLUMER L'IPC NORMALEMENT</u>.

PROGRAMME TRADOS (configuration de la station).

L'IPC DOIT AVOIR ETE MIS SOUS TENSION NORMALEMENT Sur le PC il faudra taper **Trados send**ex : <u>m1m4.cfg</u>

PROGRAMME 220 Taper 220 et valider Taper activate et valider Taper save et valider

Ces deux dernières commande sont a exécuter impérativement . Puis sur l'IPC faire un clear config.

Après la mise en place de l'IPC à la station correspondante sous SYSADM KEINES dans le menu station faire un DOWNLOAD DE LA STATION ET UN REDEMARRAGE DE LA STATION. Vérifier l'adresse ARCNET et si besoin la modifier.